
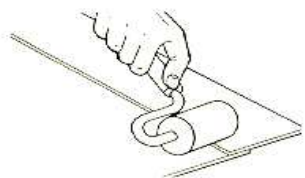
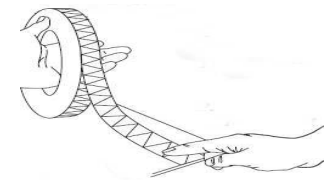
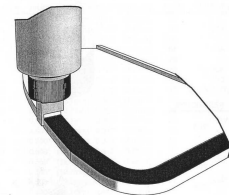
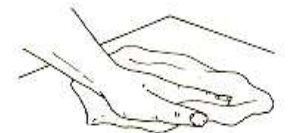


## Verwerkingsrichtlijn voor 3M™ VHB™ tapes en acrylaat schuimtapes

De 3M™ tweezijdig klevende VHB™ tapes en acrylaat schuimtapes hechten het beste op droge, schone en vlakke ondergronden. Voor een goede hechting is het van belang de te verlijmen, materialen grondig te reinigen met isopropylalcohol (3M VHB Cleaner), eventueel te schuren en eventueel te voorzien van een primer. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

<p><b>Stap 1: Reinigen met 3M VHB cleaner</b></p> <p>Gebruik bij voorkeur 3M 34567 reinigingsdoeken. Beweeg de in de VHB Cleaner gedrenkte doek altijd in één richting. Vervang de doek als deze vervuiling vertoont. Laat het oppervlak drogen.</p>
<p><b>Stap 2: De ondergrond eventueel schuren</b></p> <p>Schuur de ondergrond met Scotch-Brite A-Very Fine (07447).</p>
<p><b>Stap 3: Reinigen met 3M VHB cleaner</b></p> <p>Gelijk aan stap 1. Alleen indien ondergrond geschuurd is.</p>
<p><b>Stap 4: Het eventueel aanbrengen van primer 94</b></p> <p>Indien gekozen is voor een primer, moet deze aangebracht worden met een pluisarme doek zonder toevoegingen (bij voorkeur 3M 34567 schoonmaakdoeken) of met een primerflesje.</p> <p>Na aanbrengen minimaal 5 minuten laten drogen alvorens de tape aan te brengen op de geprimerde onderdelen.</p> <p><b>LET OP: Primer moet droog zijn voor aanbrengen tape!!</b></p> <p>LET OP: Poedergecoate profielen dienen vrij te zijn van was en/of siliconen op het te verlijmen oppervlak.</p>
<p><b>Stap 5: Tape aanbrengen</b></p> <p>Breng de tape luchtbelvrij aan. Vermijd contact van vingers met de kleefzijde en druk goed aan. Maak vervolgens de verbinding. Druk uitoefenen op de verbinding verhoogt het hechtingscontact onmiddellijk (met bijv. een aandrukker), aandrukken is vereist. De aandrukkracht dient minimaal 20N/cm<sup>2</sup> te zijn. De hechting van dubbelzijdige tapes is direct afhankelijk van het hechtingscontact van de kleeflaag met de te verbinden oppervlakken.</p>
<p><b>Stap 6: Opslag</b></p> <p>De tape heeft 72 uur nodig voor het opbouwen van de maximale hechtingskracht. Sla de verbonden delen horizontaal op, op een droge schone plaats bij een minimale temperatuur van 18°C.</p>

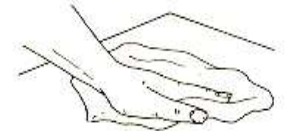

**BELANGRIJKE INFORMATIE AAN DE KLANT:** Uitspraken in deze richtlijn zijn gebaseerd op ervaring en zijn mogelijk niet geverifieerd met testen specifiek gericht op uw toepassing. Wij verzoeken u, de door u beoogde toepasbaarheid in de praktijk te testen daar de omstandigheden kunnen afwijken van die in het laboratorium. Om deze reden is het voor ons niet mogelijk om verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid te aanvaarden voor directe of indirecte schade of verlies als gevolg van onze aanbevelingen.